



INWENTARYZACJA WIĘŻBY DACHOWEJ NAD KAPLICĄ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W PĘDZEWIE

PN

PD

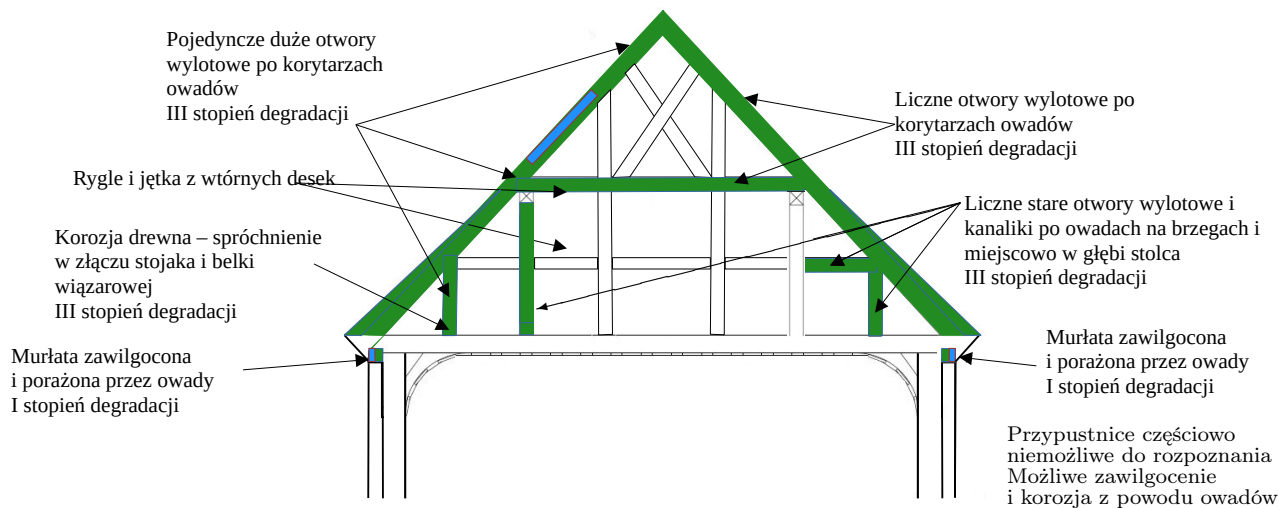

WIĄZAR I

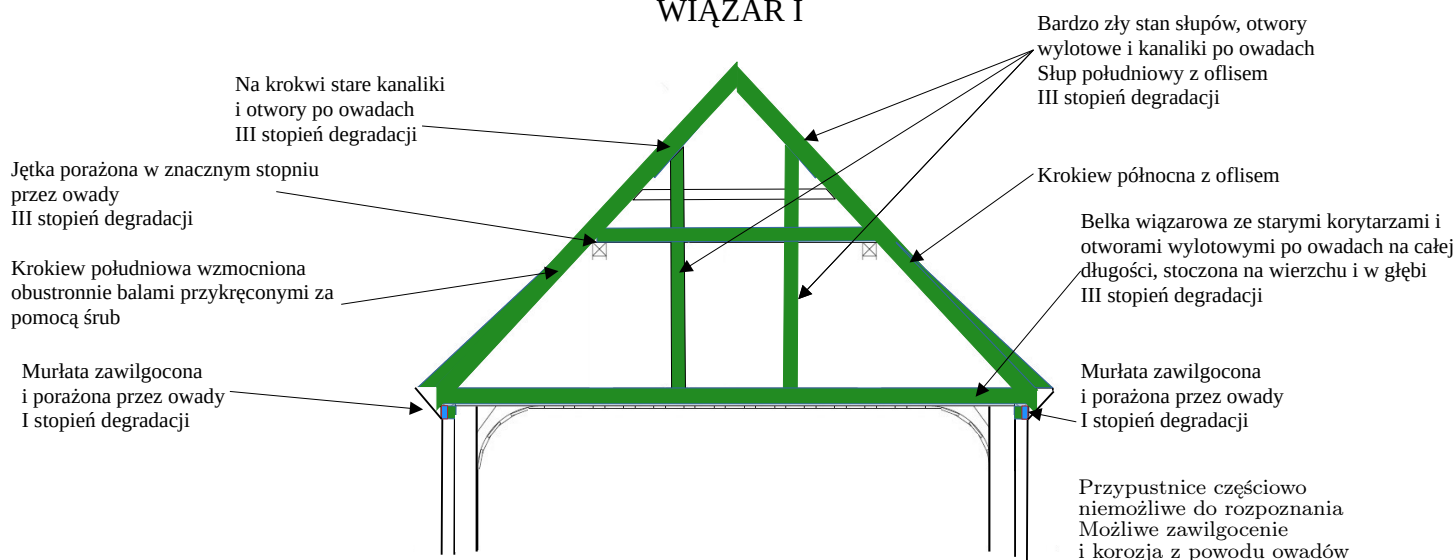

WIĄZAR II

	Korozja biologiczna: kanaliki po owadach, zmęczenie
	Korozja biologiczna: zagrzybienie, rozkład drewna
	Aktywne zawilgocenie elementu
	Uszkodzenia konstrukcyjne: rozpięcie złączy


I stopień uszkodzenia – do 2cm
II stopień uszkodzenia – do 4cm
III stopień uszkodzenia – pow. 4cm

Ze względu na ciągłą postępującą degradację elementów drewnianych więźby oraz brak lub utrudniony dostęp do pełnych przekrojów, stan zachowania każdego elementu więźby należy poddać ponownej ocenie przed przystąpieniem do robót ciesielskich po ustawieniu rusztowania i zdjęciu pokrycia dachowego. Ocenę stanu zachowania więźby należy wykonać przy udziale nadzoru budowlanego i konserwatorskiego


Stopień degradacji mykologicznej D1 – wymaga jedynie usunięcia zniszczonego drewna z flekowaniem, ubytek drewna do 1cm i do 10% przekroju

PN

PD

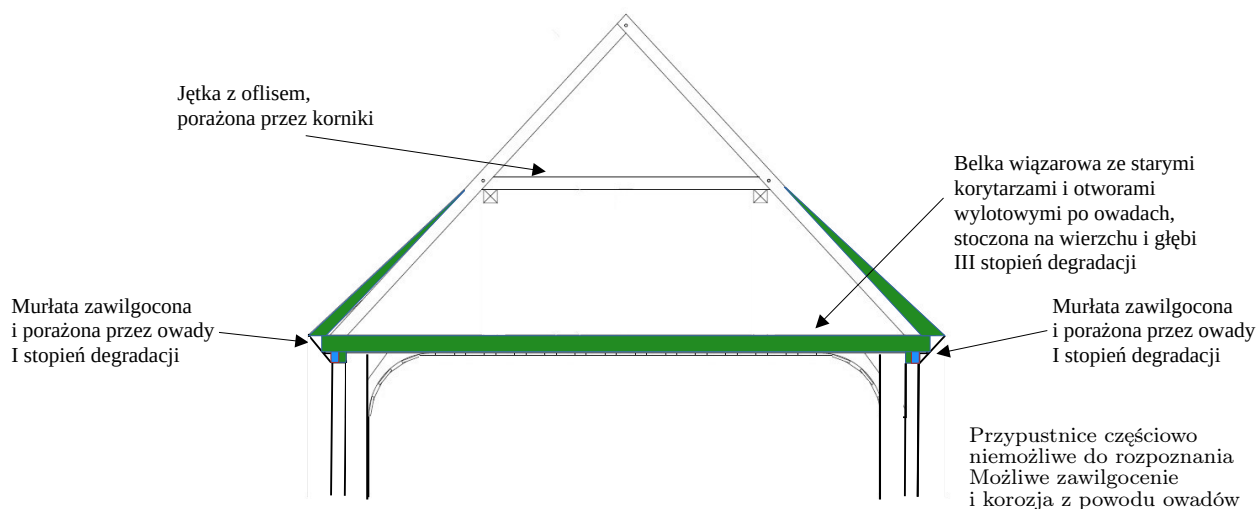

WIĄZAR III

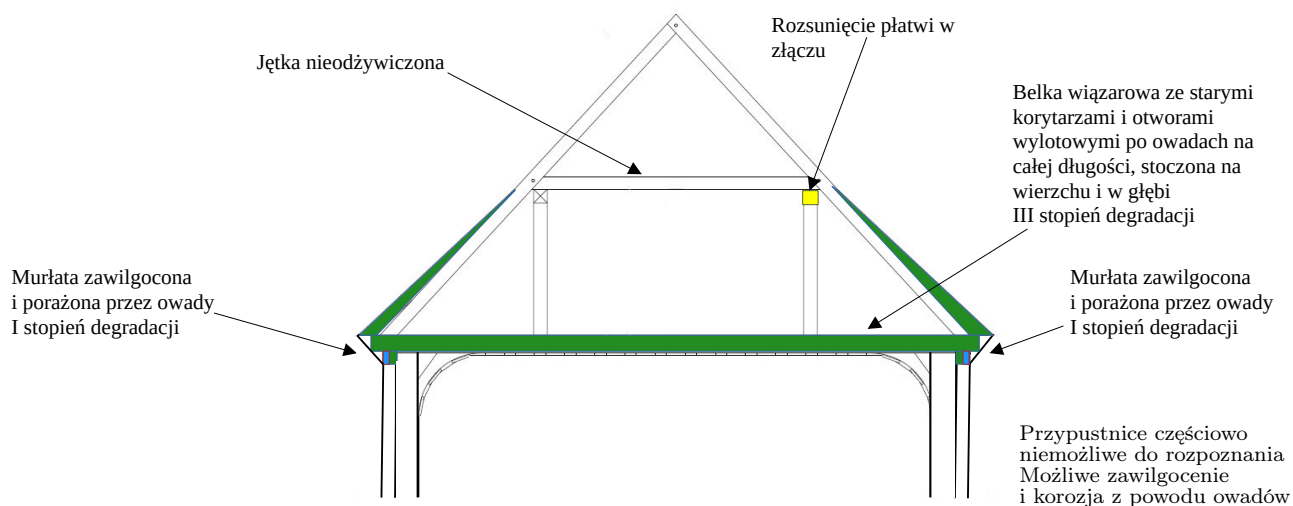


WIĄZAR IV



Korozja biologiczna:
kanaliki po owadach, zmęczenie



 Korozja biologiczna:
zagrzybienie, rozkład drewna



Aktywne zawilgocenie elementu



Uszkodzenia konstrukcyjne:
rozpięcie złączy

I stopień uszkodzenia – do 2cm
II stopień uszkodzenia – do 4cm
III stopień uszkodzenia – pow. 4cm

Ze względu na ciągłe postępującą degradację elementów drewnianych więźby oraz brak lub utrudniony dostęp do pełnych przekrojów, stan zachowania każdego elementu więźby należy poddać ponownej ocenie przed przystąpieniem do robót ciesielskich po ustawieniu rusztowania i zdjęciu pokrycia dachowego. Ocenę stanu zachowania więźby należy wykonać przy udziale nadzoru budowlanego i konserwatorskiego

Stopień degradacji mykologicznej D1 – wymaga jedynie usunięcia zniszczonego drewna z flekowaniem, ubytek drewna do 1cm i do 10% przekroju

PN

PD

Krokiew z oflism, porażona przez korniki

Belka więzowa ze starymi korytarzami i otworami wylotowymi po owadach na całej długości, stoczona na wierzchu i w głębi Południowa część belki w znacznym stopniu uszkodzona przez owady III stopień degradacji

Murlata zawilgocona i porażona przez owady I stopień degradacji

Murlata zawilgocona i porażona przez owady I stopień degradacji

Przypustnice częściowo niemożliwe do rozpoznania
Możliwe zawilgocenie i korozja z powodu owadów

WIĄZAR V

Murlata zawilgocona i porażona przez owady I stopień degradacji

Belka więzowa ze starymi korytarzami i otworami wylotowymi po owadach na całej długości, stoczona powierzchniowo II stopień degradacji

Murlata zawilgocona i porażona przez owady I stopień degradacji

Przypustnice częściowo niemożliwe do rozpoznania
Możliwe zawilgocenie i korozja z powodu owadów

WIĄZAR VI



Korozja biologiczna:
kanaliki po owadach, zmącnienie



Korozja biologiczna:
zagrzybienie, rozkład drewna



Aktywne zawilgocenie elementu



Uszkodzenia konstrukcyjne:
rozpięcie złączy


I stopień uszkodzenia – do 2cm
II stopień uszkodzenia – do 4cm
III stopień uszkodzenia – pow. 4cm

Ze względu na ciągle postępującą degradację elementów drewnianych więzby oraz brak lub utrudniony dostęp do pełnych przekrojów, stan zachowania każdego elementu więzby należy poddać ponownej ocenie przed przystąpieniem do robót ciesielskich po ustawieniu rusztowania i zdjęciu pokrycia dachowego. Ocenę stanu zachowania więzby należy wykonać przy udziale nadzoru budowlanego i konserwatorskiego


Stopień degradacji mykologicznej D1 – wymaga jedynie usunięcia zniszczonego drewna z flekowaniem, ubytek drewna do 1cm i do 10% przekroju

PN

PD

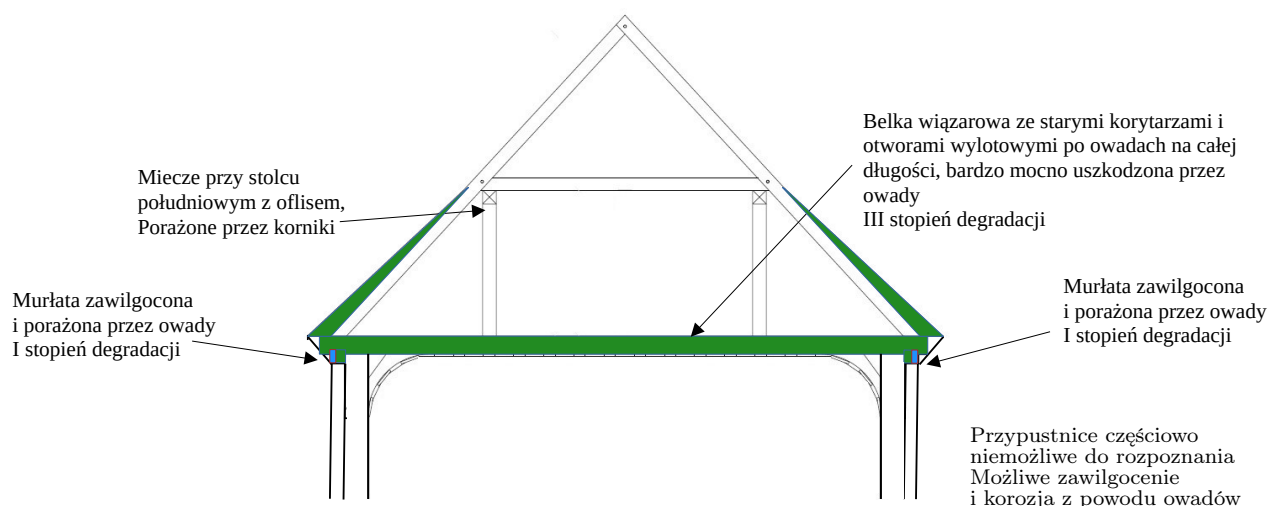

WIĄZAR VII

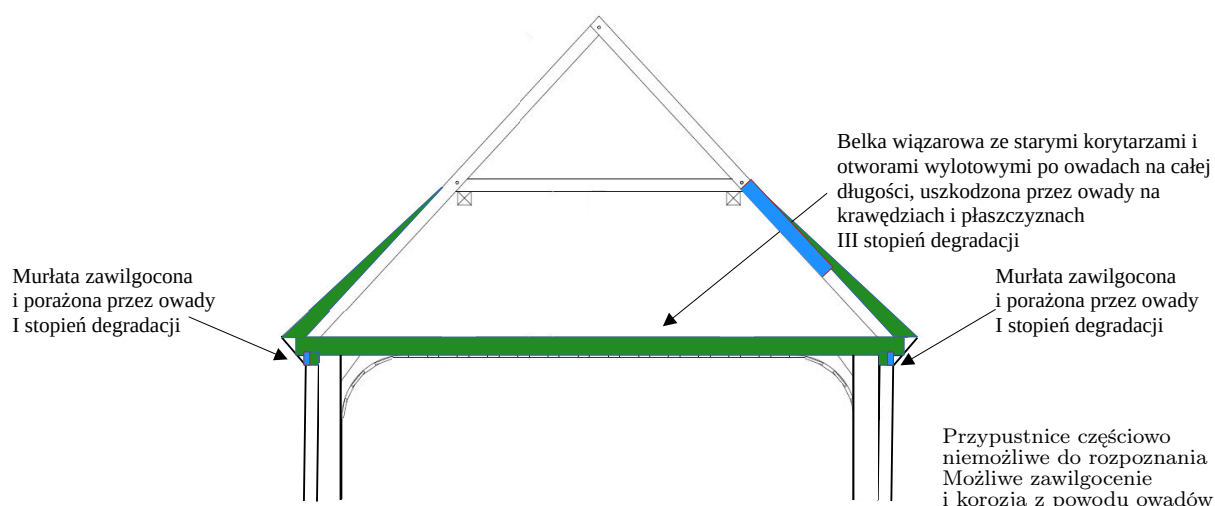


WIĄZAR VIII



Korozja biologiczna:
kanaliki po owadach, zmącnienie



 Korozja biologiczna:
zagrzybienie, rozkład drewna



Aktywne zawilgocenie elementu



Uszkodzenia konstrukcyjne:
rozpięcie złączy


I stopień uszkodzenia – do 2cm
II stopień uszkodzenia – do 4cm
III stopień uszkodzenia – pow. 4cm

Ze względu na ciągle postępującą degradację elementów drewnianych więźby oraz brak lub utrudniony dostęp do pełnych przekrojów, stan zachowania każdego elementu więźby należy poddać ponownej ocenie przed przystąpieniem do robót ciesielskich po ustawieniu rusztowania i zdjęciu pokrycia dachowego. Ocenę stanu zachowania więźby należy wykonać przy udziale nadzoru budowlanego i konserwatorskiego


Stopień degradacji mykologicznej D1 – wymaga jedynie usunięcia zniszczonego drewna z flekowaniem, ubytek drewna do 1cm i do 10% przekroju

PN

PD

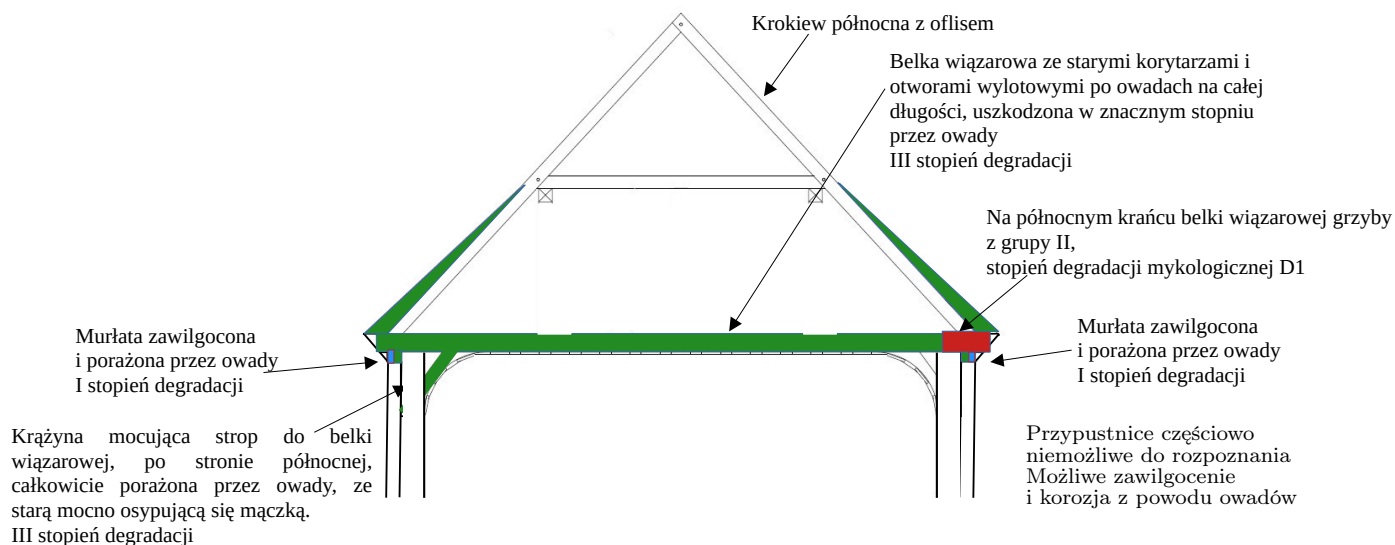

WIĄZAR IX

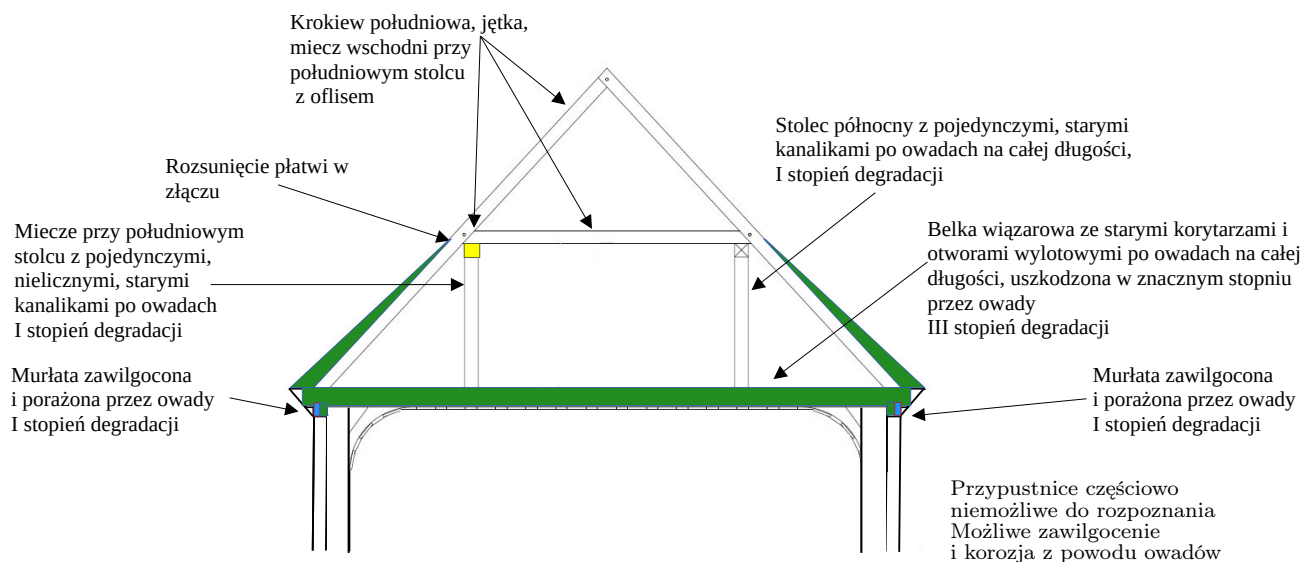

WIĄZAR X

	Korozja biologiczna: kanalikami po owadach, zmącznienie
	Korozja biologiczna: zagrzybienie, rozkład drewna
	Aktywne zawilgocenie elementu
	Uszkodzenia konstrukcyjne: rozpięcie złączy

Ze względu na ciągle postępującą degradację elementów drewnianych więźby oraz brak lub utrudniony dostęp do pełnych przekrojów, stan zachowania każdego elementu więźby należy poddać ponownej ocenie przed przystąpieniem do robót ciesielskich po ustawieniu rusztowania i zdjęciu pokrycia dachowego. Ocenę stanu zachowania więźby należy wykonać przy udziale nadzoru budowlanego i konserwatorskiego

I stopień uszkodzenia – do 2cm
II stopień uszkodzenia – do 4cm
III stopień uszkodzenia – pow. 4cm


Stopień degradacji mykologicznej D1 – wymaga jedynie usunięcia zniszczonego drewna z flekowaniem, ubytek drewna do 1cm i do 10% przekroju

PN

PD

Belka więziorowa z pojedynczymi, nielicznymi, starymi kanalikami po owadach na całej długości I stopień degradacji

Murlata zawilgocona i porażona przez owady I stopień degradacji

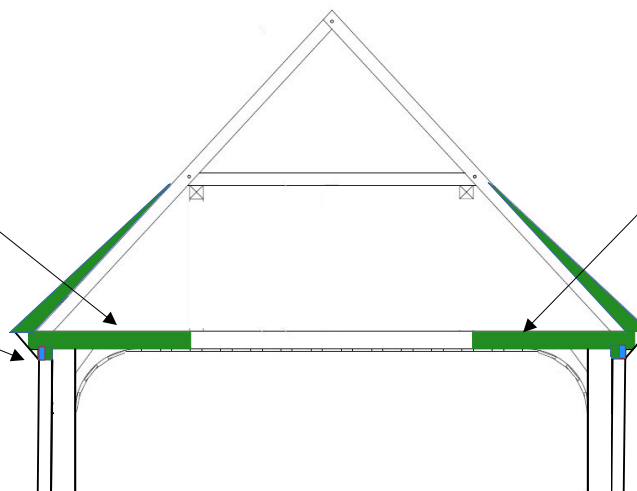


Belka więziorowa z pojedynczymi, nielicznymi, starymi kanalikami po owadach na całej długości I stopień degradacji

Murlata zawilgocona i porażona przez owady I stopień degradacji

Przypustnice częściowo niemożliwe do rozpoznania
Możliwe zawilgocenie i korozja z powodu owadów

WIĄZAR XI

Murlata zawilgocona i porażona przez owady I stopień degradacji

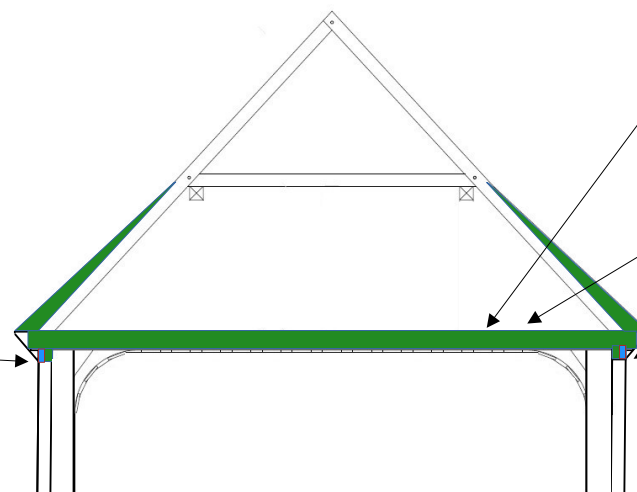

Na belkach więziorowych, deskach stropu i deskach komunikacyjnych, po stronie północnej – pojedyncze plamy wilgoci z powodu nieszczelności między dachówkami

Belka więziorowa ze starymi kanalikami po owadach na całej długości, uszkodzona w znacznym stopniu przez owady III stopień degradacji

Murlata zawilgocona i porażona przez owady I stopień degradacji

Przypustnice częściowo niemożliwe do rozpoznania
Możliwe zawilgocenie i korozja z powodu owadów


WIĄZAR XII



Korozja biologiczna:
kanaliki po owadach, zmącznienie



 Korozja biologiczna:
zagrzybienie, rozkład drewna



Aktywne zawilgocenie elementu




Uszkodzenia konstrukcyjne:
rozpięcie złączy

I stopień uszkodzenia – do 2cm
II stopień uszkodzenia – do 4cm
III stopień uszkodzenia – pow. 4cm

Ze względu na ciągle postępującą degradację elementów drewnianych więzby oraz brak lub utrudniony dostęp do pełnych przekrojów, stan zachowania każdego elementu więzby należy poddać ponownej ocenie przed przystąpieniem do robót ciesielskich po ustawieniu rusztowania i zdjęciu pokrycia dachowego. Ocenę stanu zachowania więzby należy wykonać przy udziale nadzoru budowlanego i konserwatorskiego

Stopień degradacji mykologicznej D1 – wymaga jedynie usunięcia zniszczonego drewna z flekowaniem, ubytek drewna do 1cm i do 10% przekroju

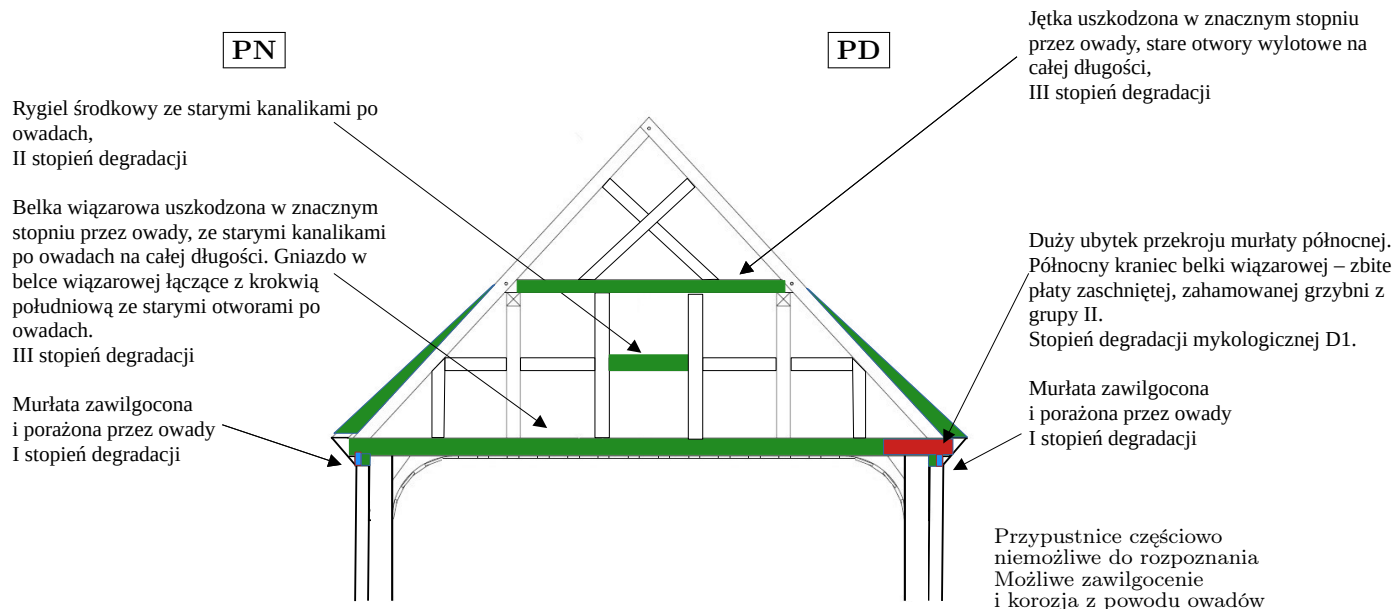

WIĄZAR XIII



Korozja biologiczna:
kanaliki po owadach, zmącznienie



Korozja biologiczna:
zagrzybienie, rozkład drewna



Aktywne zawilgocenie elementu



Uszkodzenia konstrukcyjne:
rozpięcie złączy

Ze względu na ciągle postępującą degradację elementów drewnianych więźby oraz brak lub utrudniony dostęp do pełnych przekrojów, stan zachowania każdego elementu więźby należy poddać ponownej ocenie przed przystąpieniem do robót ciesielskich po ustawieniu rusztowania i zdjęciu pokrycia dachowego. Ocenę stanu zachowania więźby należy wykonać przy udziale nadzoru budowlanego i konserwatorskiego

I stopień uszkodzenia – do 2cm
II stopień uszkodzenia – do 4cm
III stopień uszkodzenia – pow. 4cm

Stopień degradacji mykologicznej D1 – wymaga jedynie usunięcia zniszczonego drewna z flekowaniem, ubytek drewna do 1cm i do 10% przekroju